

## TYP T – Pasta pro svařování PVC za studena

44g

Pro svařování bezspárových spojů u podlahových krytin z PVC s textilní podložkou (s filcem) (nová pokládká, dvojitý řez).

Vhodné k použití pouze ve vnitřním prostředí.

### 1. Důležité pokyny

#### 1.1 Upozornění

Pokyny pro zpracování si prosím přečtěte před započítím pokládky PVC podlahových krytin! Pokládací práce u podlahových krytin se musejí provádět odborně a správně v souladu s instrukcemi a doporučeními výrobců příslušných podlahových krytin a lepidel. Údaje v této tiskovině vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků nezbavují uživatele nutnosti provést vlastní zkoušky a pokusy. Právně závazné zaručení určitých vlastností nebo schopností pro konkrétní účel použití z našich údajů nelze vyvozovat. Výrobky používejte pouze pro účel, definovaný v tomto pracovním návodu!

#### 1.2 Nebezpečí a bezpečnostní pokyny

Obsahuje: Tetrahydrofuran (75–95 %), CAS-Nr.: 109-99-9; PVC (5–25 %)



**Nebezpečí.** Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vytvářet výbušné peroxidy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte

mimo dosah dětí. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

Pro zabránění styku s kůží (ochrana proti postříkání) doporučujeme preventivně používat ochranné rukavice schválené pro tetrahydrofuran: např. Dermatril® P (výrobce: KCL) z nitrilového kaučuku, kategorie III (EN374), tloušťka min. 0,2 mm, doba průniku cca 2 min. K dostání jsou ve specializovaných prodejnách pro laboratoře nebo v lékárnách. Ochranné rukavice je třeba po jednorázovém krátkodobém použití vyměnit!

Zamezte vdechování par rozpouštědla. Zabraňte styku s očima a kůží. Při zpracování zajistěte dostatečné větrání/přívod čerstvého vzduchu. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Po používání si důkladně omyjte ruce.

Při přerušení a ukončení práce tubu TYPu A vždy uzavřete pomocí uzávěru, abyste se vyvarovali poranění jehlou.

#### 1.3 Opatření pro první pomoc

Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte. V případě nebezpečí bezvědomí postiženého uveďte do stabilizované polohy na boku a v této poloze jej i transportujte; popř. poskytněte dýchání z úst do úst. Osoba poskytující první pomoc musí dbát na vlastní ochranu. Při vdechnutí udržujte postiženého v klidu, přeneste jej na čerstvý vzduch, v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží ihned důkladně omyjte velkým množstvím vody a mýdla, v případě potřeby vyhledejte pomoc dermatologa. Při zasažení očí: Několik

minut opatně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetení. Při požití okamžitě vypláchněte ústa a zapijte dostatečným množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení, v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

#### 1.4 Skladování, manipulace a trvanlivost

Výrobky vždy skladujte/ uchovávejte v suchu, chráněné před mrazem a při teplotě do 30 °C. Nejlepší teplota pro zpracování je 16–25 °C. Při zpracování zajistěte dobré větrání. Tubu vždy těsně uzavřete a svinujte od záhybu. Poslední číslice 6-místného čísla na záhybu tuby udává rok a dvě předchozí číslice měsíc výroby. Doba trvanlivosti je od data výroby (viz záhyb tuby) při výše popsáných podmínkách skladování 3 roky.

#### 1.5 Oklizení odpadu

Tuby a obaly, zbavené veškerých zbytků, odneste k recyklaci.

Vytvrzené zbytky výrobku = domácí/živnostenský odpad. Evropský kód odpadu (EWC): 08 04 10  
Nevytvrzené zbytky výrobku = zvláštní odpad. Evropský kód odpadu (EWC): 08 04 09

#### 1.6 Výrobce


Werner Müller GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany  
Tel.: +49 (0) 62 33/37 93-0 · www.mueller-pvc-naht.de

**Dovozce: RIVA a.s. · U silnice 949/11 · 161 00 Praha 6 – Ruzyně**

## 2. Svařování PVC za studena TYPem T

### 2.1 Řez podlahové krytiny

**Dvojitý řez:** okraje pásů přeložíme min. 3 cm přes sebe a prořízneme jedním řezem podél ocelového příložníku.

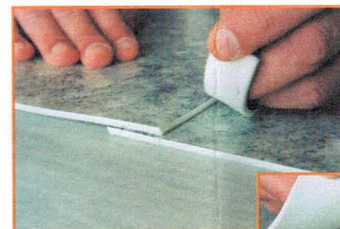

Odřezky odstraníme.



Oblast švu přilepíme k podkladu oboustrannou lepicí páskou nebo vhodným lepidlem.

Veškeré výrobky a technické podklady společnosti Werner Müller GmbH jsou mezinárodně chráněny a podléhají autorským právům.

## Svařování PVC za studena typem T

### 2.2 Příprava ke svařování

Speciální papírovou lepicí pásku nalepit v ose švu (Art. Nr. 50000).

Lepicí pásku důkladně přitlačit válečkem (Art. Nr. 50020) k podlahové krytině.

Lepicí pásku jednoduše prořízneme ve švu krytiny kotoučovým nožem (Art. Nr. 50010); případně s nožem s rovnou čepelí.

U tvrdých podlahových krytin (např. objektových) zahřejeme bezprostředně před svářením oblast spoje na max. 40 °C žehličkou nebo průmyslovým fénem.

### Další produkty firmy Werner Müller GmbH

#### TYP A – Prostředek pro svařování PVC za studena

Pro podlahové krytiny a obklady stěn z PVC s **bezspárovým spojem** (nová pokládká, dvojitý řez).

#### TYP C – Pasta pro svařování PVC za studena

Pro podlahové krytiny a obklady stěn z PVC se **spárou od 0,3 – 4 mm** (opravné práce) a pro tapety z PVC.

Aplikační videa na adrese [www.mueller-pvc-naht.de](http://www.mueller-pvc-naht.de)



Werner Müller GmbH  
PVC-Kaltschweißtechnik

### 2.3 Svařování hran podlahové krytiny

Pro zabránění styku s kůží (ochrana proti postříkání) doporučujeme preventivně používat ochranné rukavice schválené pro tetrahydrofuran.

Našroubovanou trysku T jednou rukou vtlačíme **hluboko** do švu, rovnoměrným tahem projedeme šev a současně druhou rukou dávkujeme svařovací pastu tak, aby na lepicí pásce byla viditelná stopa asi v šířce 5 mm.

Po 1 hodině odstraníme šikmým tahem od sebe lepicí pásku.

### 2.4 Čištění trysky T

Po ukončení práce trysku T odšroubujeme a tubu uzavřeme. Přiloženou plastovou čistící pásku po délce rozpůlíme a části ihned zasuneme do obou křídel trysky.

Před dalším použitím obě pásky ze strany závitů vytáhneme, trysku našroubujeme a zkontrolujeme průtok.

